

## Kritéria stupně opotřebení či poškození výrobku LEŠENÍ BOSS

### PŘÍMOST TRUBEK



#### Popis poškození:

- Ohnutá stojka
- Zkroucený rám
- Ohnutý stabilizátor
- Ohnutá vzpěra
- Ohnutá vzpěra mezi stojkou a příčlím rámu

#### POUŽITELNÉ

##### Kritérium:


Ohnutí < 5 mm/m

##### Opatření:

Bez opravy

##### Fakturace:

Nefakturuje se

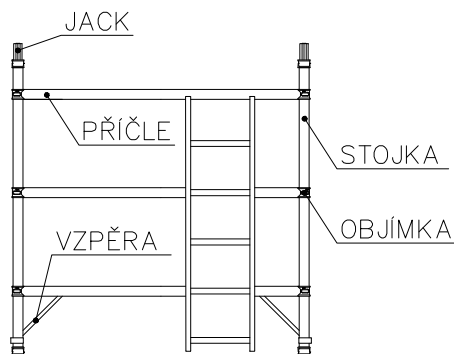

#### OPRAVITELNÉ

##### Kritérium:

Opravy nejsou přípustné

#### NEOPRAVITELNÉ

##### Kritérium:


- Ohnutí > 5 mm/m
- Zkroucený rám, nelze nasadit na jiný rám, stojky nejsou v jedné rovině

##### Opatření:

Vyřazení

##### Fakturace:

Fakturace – prodej

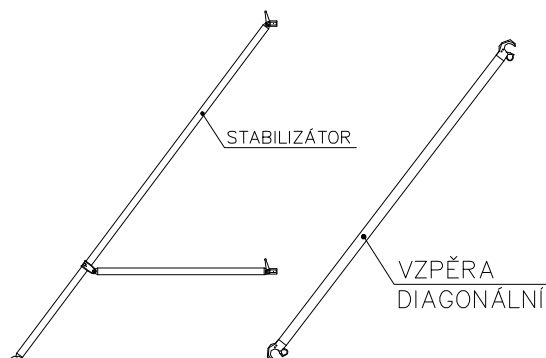

**LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ TRUBEK****Popis poškození:**

- Přetržená trubka
- Promáčknutá trubka
- Otvory v trubce

**POUŽITELNÉ****Kritérium:**

- Hloubka promáčknutí < 1mm
- Délka promáčknutí < 50 mm
- Otvor v trubce < Ø 2 mm

**Opatření:**

Bez opravy

**Fakturace:**

Nefakturuje se

**OPRAVITELNÉ****Kritérium:**

Délka praskliny < 20 mm

**Opatření:**

Svaření

**Fakturace:**

Fakturace – oprava

**NEOPRAVITELNÉ****Kritérium:**

- Přetržená trubka
- Délka praskliny > 20 mm
- Hloubka promáčknutí > 1 mm
- Délka promáčknutí > 50 mm
- Otvor v trubce > Ø 2 mm

**Opatření:**

Vyřazení

**Fakturace:**

Fakturace – prodej

**POŠKOZENÍ SVARŮ, OBJÍMEK, ÚCHYTŮ****Popis poškození:**

- Prasklý svar v objímce
- Poškozená objímka
- Vytržená vzpěra mezi stojkou a příčlí rámu
- Poškozený koncový úchyt vzpěry
- Poškozený úchyt či kloubový spoj stabilizátorů

**OPRAVITELNÉ****Kritérium:**

Prasklý svar v otvoru objímky, nefunkční koncovka

**Opatření:**

Svaření, oprava

**Fakturace:**

Fakturace – oprava

**NEOPRAVITELNÉ****Kritérium:**

- Prasklá, ulomená nebo jinak poškozená objímka
- Odtržená vzpěra


**Opatření:**

Vyřazení

**Fakturace:**

Fakturace – prodej

## POŠKOZENÍ PODLÁŽEK

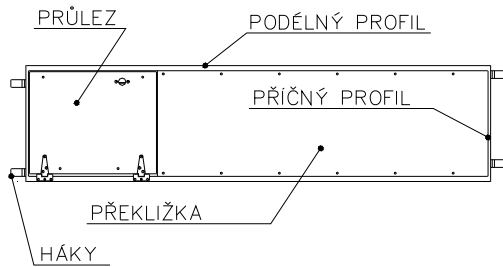

### Popis poškození:

- Prasklý svar mezi čelem a bokem podlážky
- Poškozené háky
- Promáčknutý či ohnutý podélný profil
- Prohnutá či zlomená podlážka
- Poškozená překližka
- Nadměrné znečištění podlážky

### POUŽITELNÉ

#### Kritérium:

- Promáčknutí, ohnutí podélného nosného profilu < 5 mm
- Prohnutí podlážky < 10 mm, bez trhlin
- Otvor v překližce <  $\varnothing$  10 mm

#### Opatření:

Bez opravy

#### Fakturace:

Nefakturuje se

\*Četnost výskytu max. 1x na 1m délky

**OPRAVITELNÉ****Kritérium:**

- Otvor v překližce > Ø 10 mm
- Utržený svar mezi příčným a podélným profilem podlážky (bez poškození profilů)
- Ulomené, ohnuté háky

**Opatření:**

Výměna, svaření, oprava

**Fakturace:**

Fakturace – oprava

**NEOPRAVITELNÉ****Kritérium:**

- Promáčknutí, ohnutí podélného nosného profilu > 5 mm
- Prohnutí podlážky > 10 mm, patrné trhliny
- Otvory v nosném profilu
- Nadměrné neodstranitelné znečištění (beton, malta)

**Opatření:**

Vyřazení

**Fakturace:**

Fakturace – prodej

Při diagnostice poškozeného komponentu musí být ověřeny všechny způsoby porušení.

**Každý komponent bude zařazen do kategorie odpovídající největšímu stupni poškození.**